


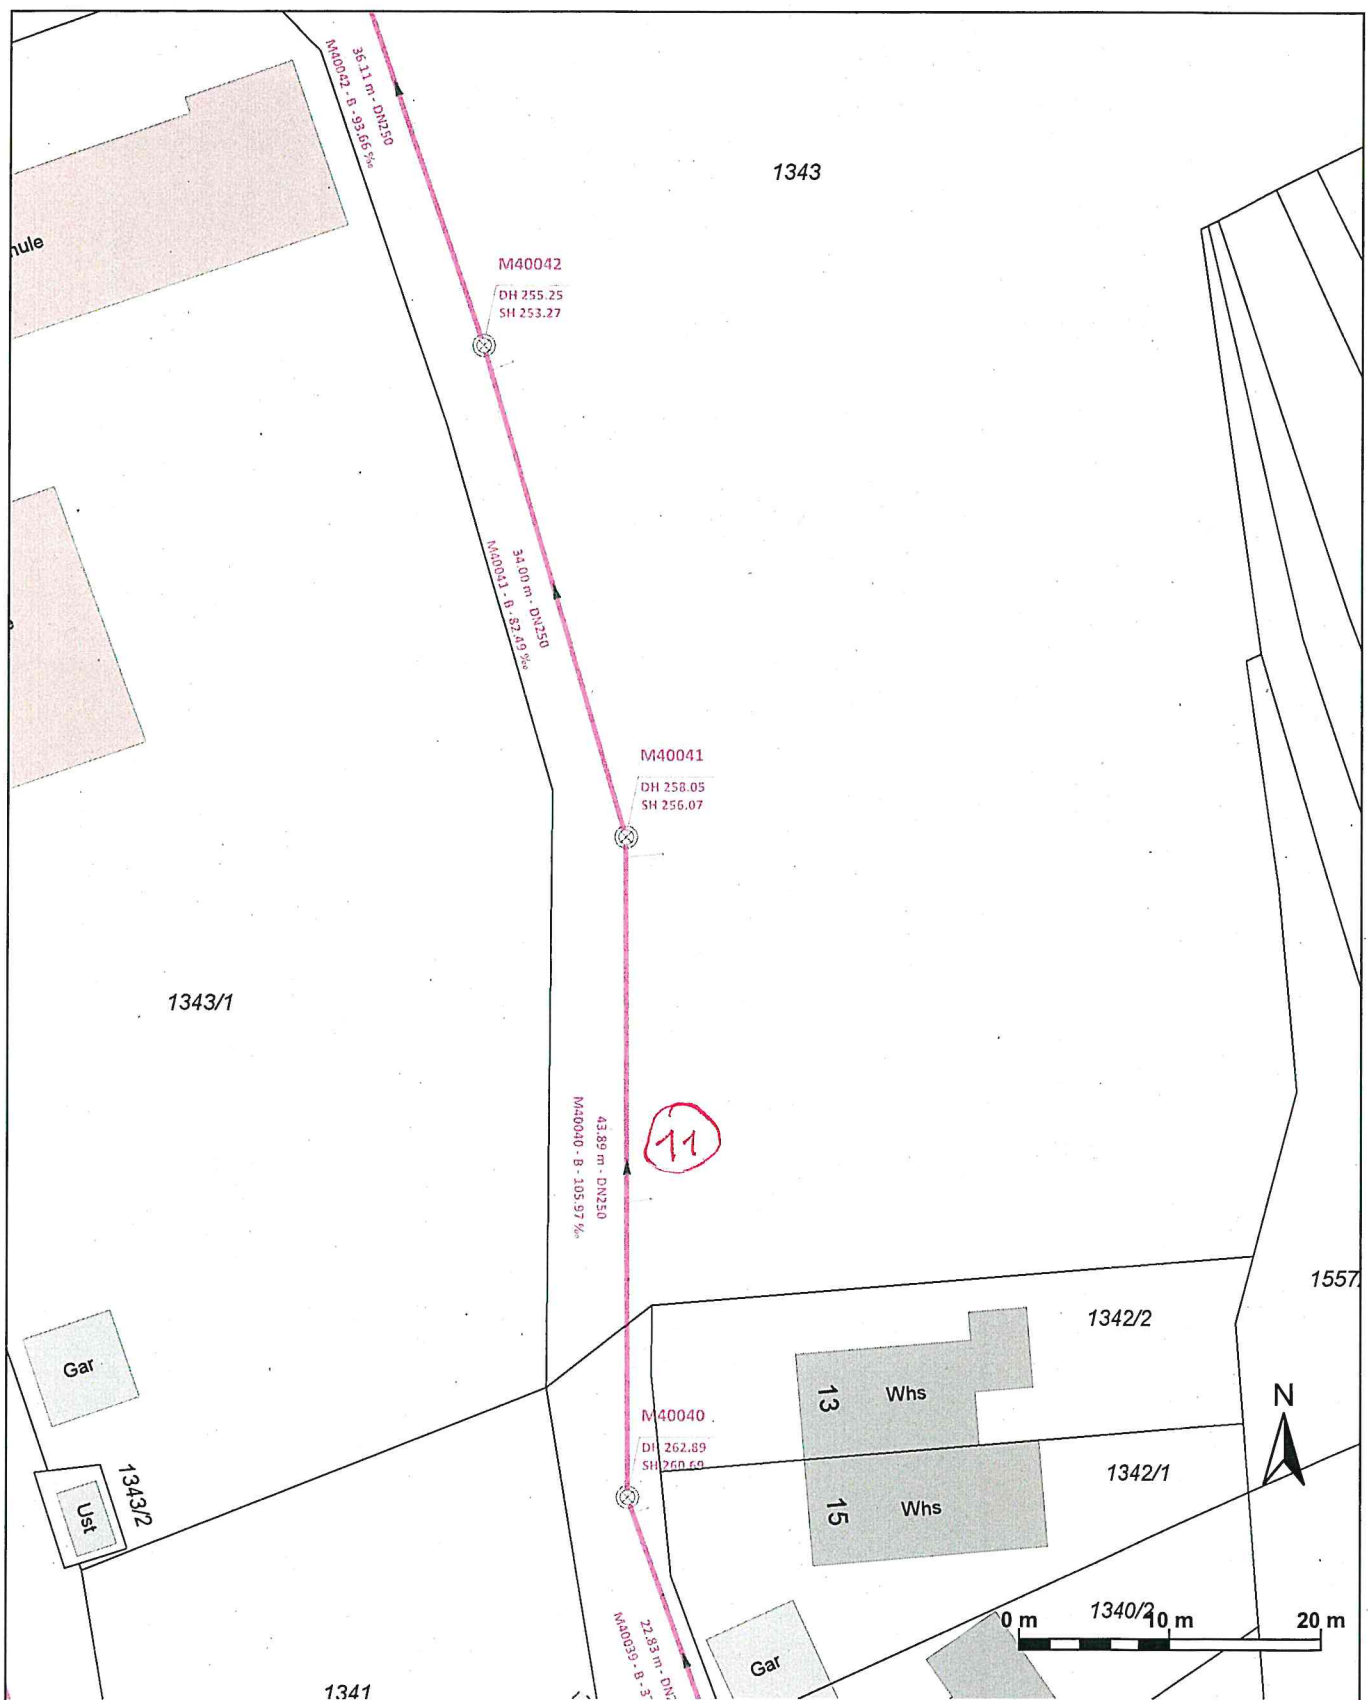

Auszug aus dem Kanalbestandsplan


Sämtliche Planeinträge und Maßangaben sind vor Ort vom Bauleiter verantwortlich zu prüfen.



Maßstab 1 : 500
 Bearbeiter/in: Rainer Schellinger
 Datum: 21.08.2026

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

Kelterplatz 7 - 75417 Mühlacker - stadtentwaesserung@stadt-muehlacker.de

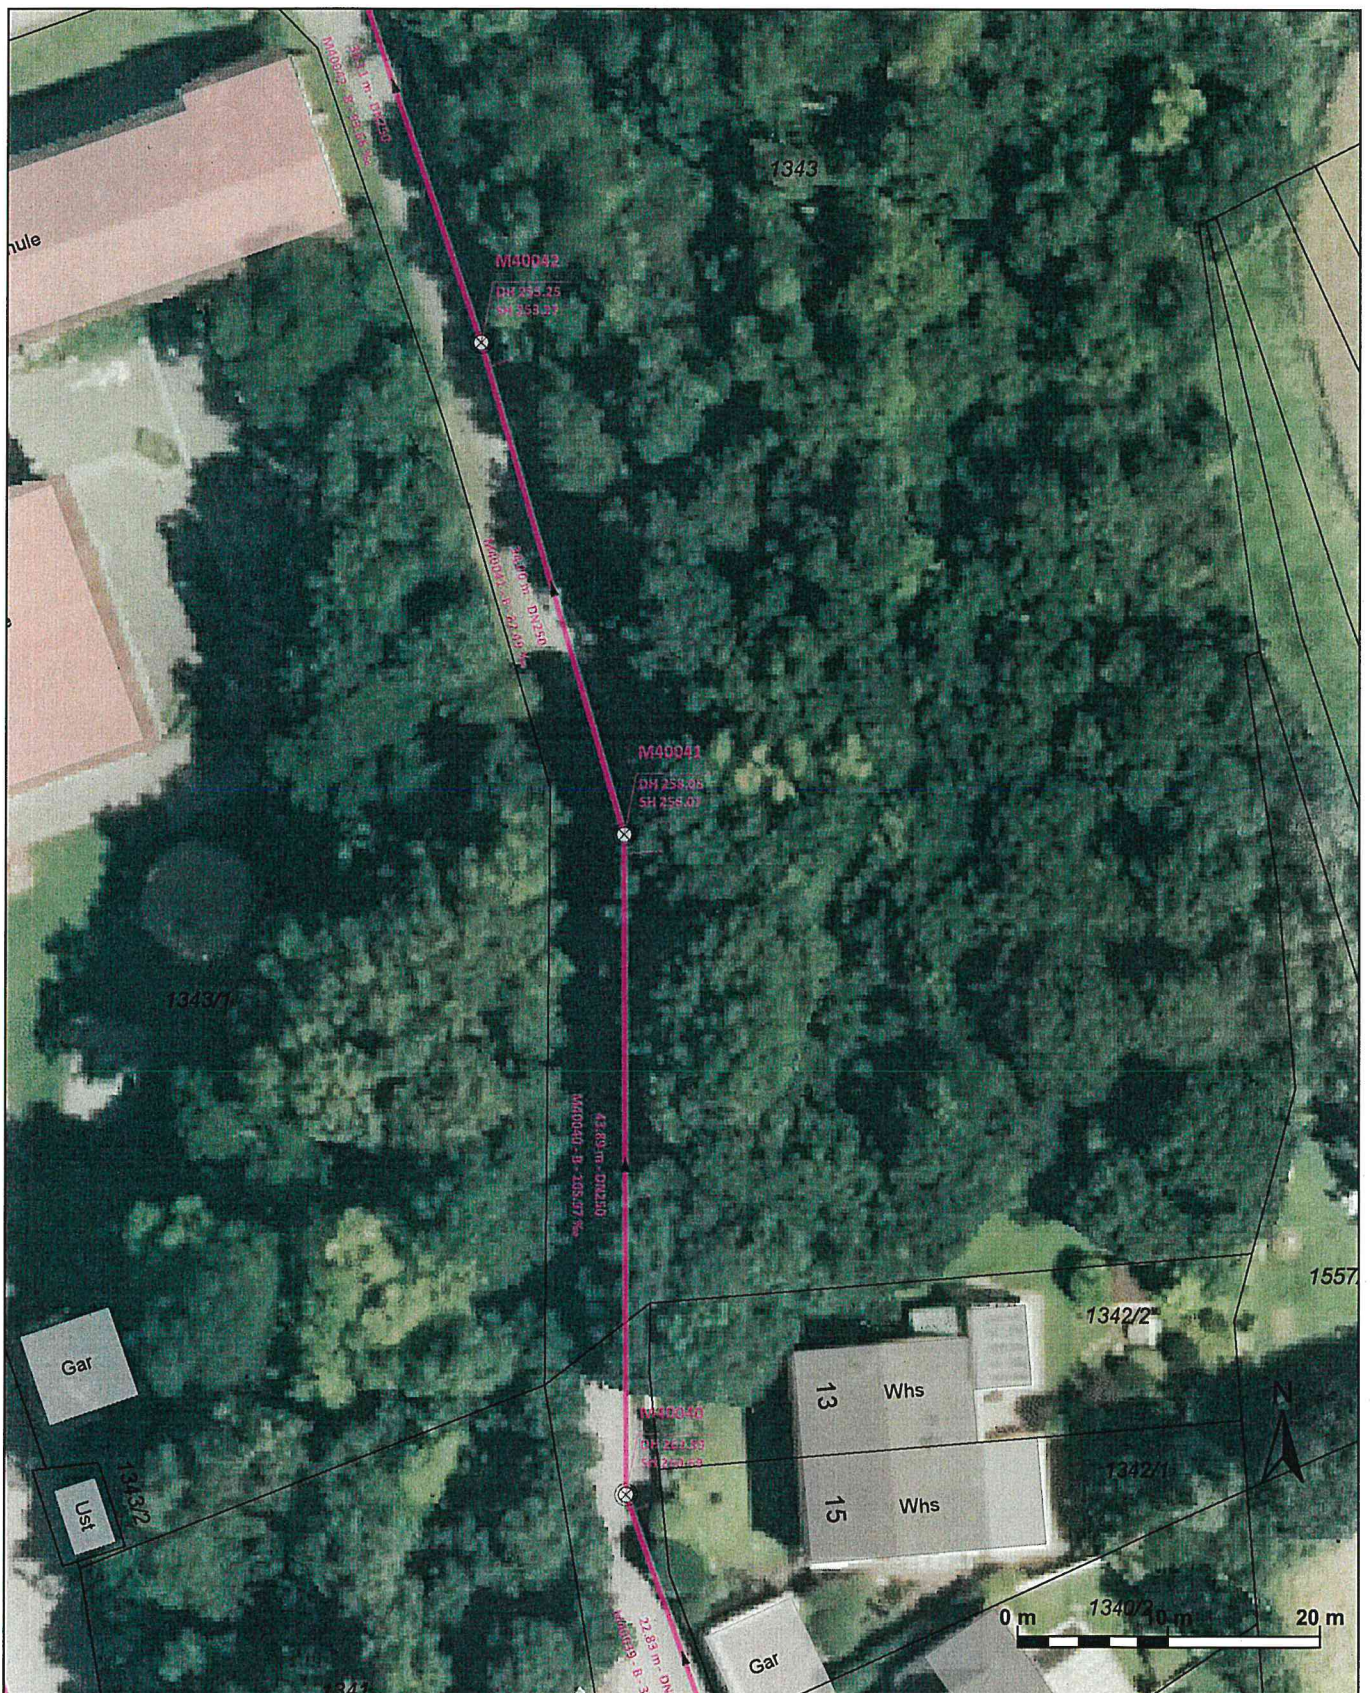

Auszug aus dem Kanalbestandsplan

Sämtliche Planeinträge und Maßangaben sind vor Ort vom Bauleiter verantwortlich zu prüfen.

SENDERSTADT
MÜHLACKER

Maßstab 1 : 500
 Bearbeiter/in: Rainer Schellinger
 Datum: 21.08.2026

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

Kelterplatz 7 - 75417 Mühlacker - stadtentwaesserung@stadt-muehlacker.de

M40040, Dr. Otto Schneider Straße (Sanierungshaltung Nr. 11)

M40040



M40041



Haltungsgrafik

Haltung M40040
Oberer Schacht M40040
Unterer Schacht M40041

Insp.datum
Kanalart

13.04.2026
 Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten


Haltungslänge 44,14 m
Ortsteil Lienzingen
Straße Dr.-Otto-Schneider-Straße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 43,30 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspekteur Herr Weiß
Datenträger P001
Kommentar

2x ZL/F
 + dann ZL/Ö
 C6/50!)

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

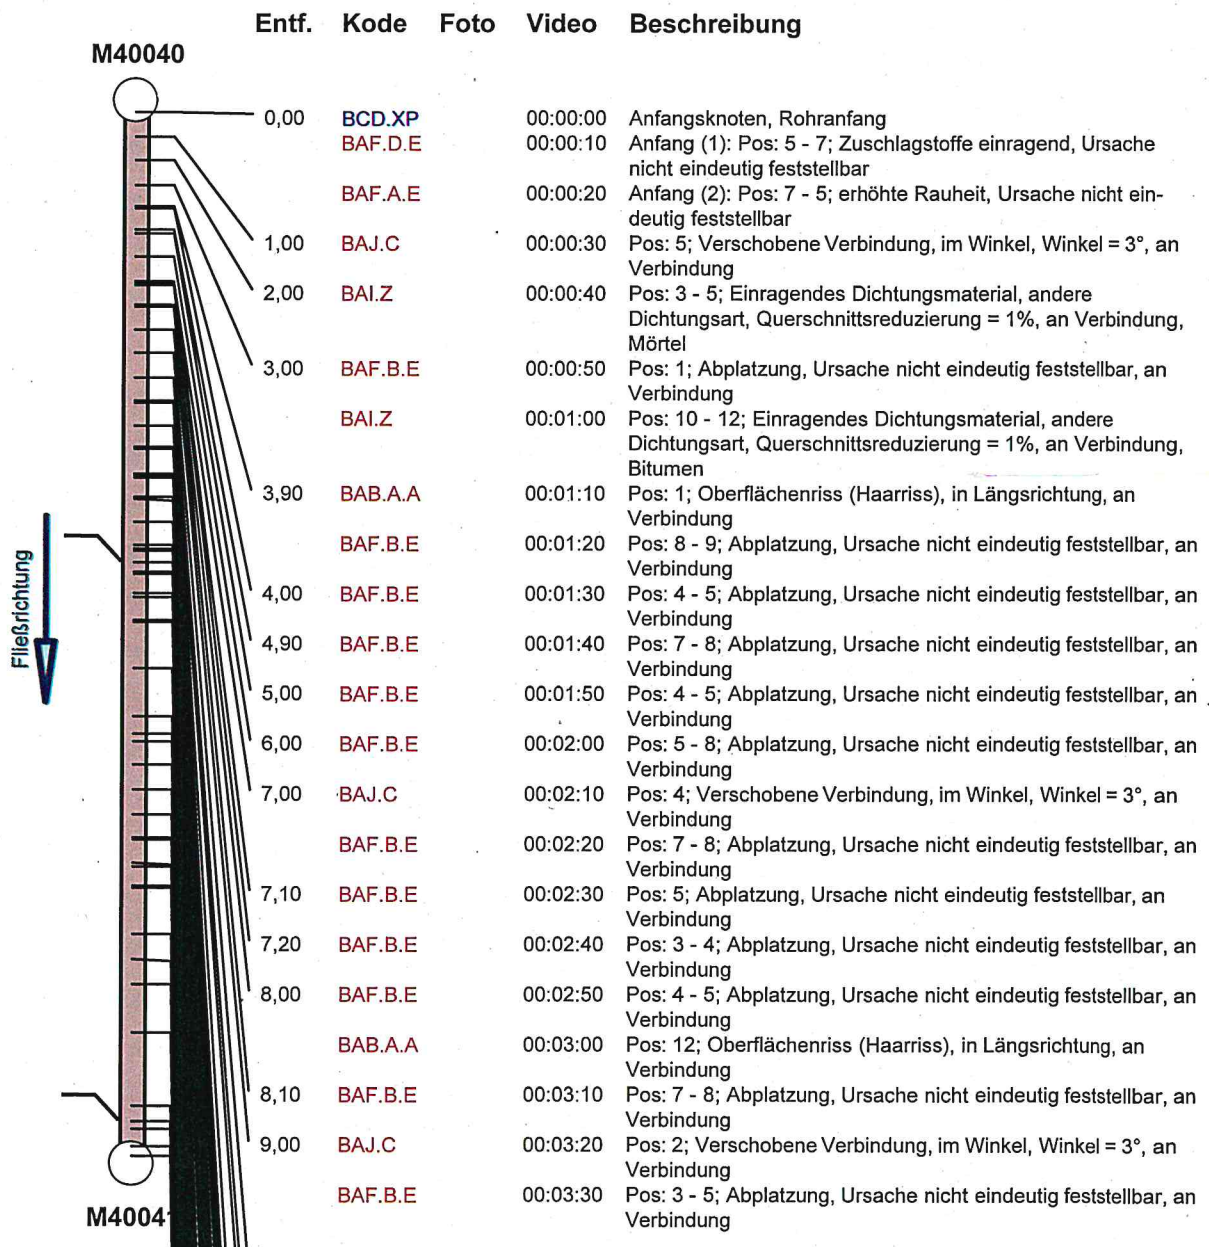

Haltungsgrafik

Haltung	M40040	Insp.datum	13.04.2026
Oberer Schacht	M40040	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M40041		

10,00	BAF.B.E	00:03:40	Pos: 7; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAJ.C	00:03:50	Pos: 7; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung
11,00	BAF.B.E	00:04:00	Pos: 11 - 1; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
12,00	BAI.Z	00:04:10	Pos: 3 - 6; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen
	BBA.B	00:04:20	Pos: 4 - 5; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
	BAF.B.E	00:04:30	Pos: 12 - 1; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
12,10	BAF.B.E	00:04:40	Pos: 4 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BBA.B	00:04:50	Pos: 7 - 8; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
13,00	BAF.B.E	00:05:00	Pos: 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
13,90	BAB.A.A	00:05:10	Pos: 1; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung
14,00	BAF.B.E	00:05:20	Pos: 12 - 1; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
15,00	BBA.B	00:05:30	Pos: 7 - 8; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
	BAF.B.E	00:05:40	Pos: 11 - 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
15,10	BAF.B.E	00:05:50	Pos: 4 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
15,20	BAF.B.E	00:06:00	Pos: 7 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
16,00	BAF.B.E	00:06:10	Pos: 5 - 7; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
16,10	BAF.B.E	00:06:20	Pos: 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
17,00	BAF.B.E	00:06:30	Pos: 7 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAJ.C	00:06:40	Pos: 7; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung
18,00	BAF.B.E	00:06:50	Pos: 11 - 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
18,10	BAF.B.E	00:07:00	Pos: 7 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
18,20	BAF.B.E	00:07:10	Pos: 4 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
18,70	BCA.E.A	00:07:20	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Beton
	BAH.C 001	00:07:30	Pos: 2; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	BAG	00:07:40	Pos: 2; Einragender Anschluss, einr. Länge = 5%
	BBE.Z	00:07:50	Pos: 2; Andere Hindernisse, anderes Material, Querschnittsreduzierung = 1%, Dichtungsmaterial (Zement) des Anschlusses ist einragend.
19,10	BBA.B	00:08:00	Pos: 7 - 8; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 3%, an Verbindung
19,20	BBA.B	00:08:10	Pos: 4 - 5; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 3%, an Verbindung
20,00	BAI.Z	00:08:20	Pos: 1 - 6; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 3%, an Verbindung, Bitumen
	BAF.B.E	00:08:30	Pos: 4 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
20,10	BBA.B	00:08:40	Pos: 7 - 8; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung

2L/F
2L/100

Haltungsgrafik

Haltung	M40040	Insp.datum	13.04.2026
Oberer Schacht	M40040	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M40041		

	BAF.B.E	00:08:50	Pos: 8 - 9; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
21,10	BAI.Z	00:09:00	Pos: 3 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Mörtel
	BAF.B.E	00:09:10	Pos: 4 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
21,20	BAI.Z	00:09:20	Pos: 7 - 9; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen
23,10	BAF.B.E	00:09:30	Pos: 4 - 10; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAI.Z	00:09:40	Pos: 12 - 2; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen
25,10	BAF.B.E	00:09:50	Pos: 7 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
25,80	BAB.A.C	00:10:00	Anfang (3): Pos: 9 - 12; Oberflächenriss (Haarriss), komplex, an Verbindung
26,10	BAF.B.E	00:10:10	Pos: 3 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAB.A.C	00:10:20	Ende(3): Pos: 9 - 12; Oberflächenriss (Haarriss), komplex, an Verbindung
27,10	BAF.B.E	00:10:30	Pos: 6 - 7; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
28,10	BAF.B.E	00:10:40	Pos: 4 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
29,20	BBA.B	00:10:50	Pos: 3 - 5; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
30,10	BBA.B	00:11:00	Pos: 7 - 8; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
	BAF.B.E	00:11:10	Pos: 11 - 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
30,20	BAF.B.E	00:11:20	Pos: 3 - 9; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BBA.B	00:11:30	Pos: 4; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
31,20	BAF.B.E	00:11:40	Pos: 4 - 6; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BBA.B	00:11:50	Pos: 8; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
31,30	BBA.B	00:12:00	Pos: 4; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
32,10	BAF.B.E	00:12:10	Pos: 9 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAI.A.B	00:12:20	Pos: 11 - 1; Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, einragend, aber nicht gebrochen - tiefster Punkt oberhalb horiz. Mittellinie, an Verbindung
32,20	BAF.B.E	00:12:30	Pos: 6 - 7; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
34,10	BBA.B	00:12:40	Pos: 3 - 4; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
	BAF.B.E	00:12:50	Pos: 4 - 8; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
35,20	BAJ.C	00:13:00	Pos: 2; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung
	BAF.B.E	00:13:10	Pos: 11 - 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
36,20	BBA.B	00:13:20	Pos: 3 - 4; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
38,20	BAF.B.E	00:13:30	Pos: 4 - 5; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
41,20	BAF.B.E	00:13:40	Pos: 5 - 7; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung

Haltungsgrafik

Haltung	M40040	Insp.datum	13.04.2026
Oberer Schacht	M40040	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M40041		

41,90	BCA.E.A	00:13:50	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Beton
	BAH.A 002	00:14:00	Pos: 2; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr, falsche Anschlussausrichtung
	BAH.C	00:14:10	Pos: 2; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	BAG	00:14:20	Pos: 2; Einragender Anschluss, einr. Länge = 10%
	BBE.Z	00:14:30	Pos: 2; Andere Hindernisse, anderes Material, Querschnittsreduzierung = 1%, Dichtungsmaterial (Zement) des Anschlusses ist einragend.
42,20	BAI.Z	00:14:40	Pos: 12 - 12; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen
42,90	BAB.C.B 003	00:14:50	Pos: 12 - 12; klaffender Riss, am Rohrumfang, Breite = 10mm, Versatz
43,30	BAF.D.E	00:15:00	Ende(1): Pos: 5 - 7; Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	BAF.A.E	00:15:10	Ende(2): Pos: 7 - 5; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	BCE.XP	00:15:20	Endknoten. Rohrende

ELIF
ZL/O