



Sämtliche Planeinträge und Maßangaben sind vor Ort vom Bauleiter verantwortlich zu prüfen.

Maßstab 1 : 500
 Bearbeiter/in: Rainer Schellinger
 Datum: 18.08.2026

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG
Kelterplatz 7 - 75417 Mühlacker - stadtentwaesserung@stadt-muehlacker.de

M10156, Leipzigerstraße (Sanierungshaltung Nr. 2)

M10156



M11064





2x 2L/0
 1x 2L/RO

2L/7 vorab!

Haltungsbericht

Haltung M10156 oberer Schacht M10156 Insp.-Nr. 2
 Insp.-Richtung gegen Fließrichtung unterer Schacht M11064 Insp.-Datum 16.04.2019

Video

Bez. Videomedium 0001
 Videoanfang 00:00:00
 Videoende 00:04:10
 Art Videomedium sonst. Wechseldatenträger

Insp.-Länge 49,20 m
 Halt.-Länge 51,23 m

Lage

Ortsteil Lomersheim
 Straße Leipziger Straße
 Lage Oberfläche
 Überschw.-gebiet
 Kommentar Lage

Profildaten

Profil-Höhe (DN) 250 mm
 Profil-Breite
 Profilart Kreisprofil

Untersuchungsdaten

Fotomedium sonst. Wechseldatenträger
 Herk. Material Feststellung vor Ort
 Herk. Profilmaße aus Plänen
 Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
 Bez.pkt. horiz. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
 Bemerkung

Insp.-verfahren TV-Untersuchung
 Insp.-art selbstfahrende Kamera
 Untersucher Herr Weiß
 Wetter kein Niederschlag
 Temperatur 15 °C
 Reinigung Ja

Stammdaten allgemein

Alte Objektbez.
 Strang
 Kanalart Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser
 Funktion Haltung ,Transportkanal
 Status vorhanden (in Betrieb)
 Material Steinzeug
 Innenschutz Nicht vorhanden
 Mat. Auskleidung
 Art Auskleidung Nicht vorhanden
 Kommentar

Baujahr
 DMP Länge
 RE Rohrlänge 1,50 m
 Wanddicke
 Nenndruck
 Druckverfahren

Umweltparameter

Abw.art Medium häuslich
 Abw.art WGS
 Grundwasser
 Wasserschutz
 Bodenart

Foto Video Entf./m G Zustand V Beschreibung

	00:00:00	0,00		BCD XP		Anfangsknoten, Rohranfang
009	00:00:20	0,10		BAB B B		Pos: 12- 12; Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm; Kl: 3
	00:00:30	0,80		BCA C A		Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
010	00:00:40	0,80		BAH C		Pos: 12; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang; Kl: 3
011	00:00:50	0,90		BAB B C		(1)Anfang > Pos: 12- 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
	00:01:00	1,50		BAB B C		(1)Ende > Pos: 12- 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
012	00:01:10	10,60		BAB B C		(2)Anfang > Pos: 12- 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
	00:01:20	12,10		BAB B C		(2)Ende > Pos: 12- 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
013	00:01:30	19,70		BAB A A	A	Pos: 1; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0.50mm; Kl: 3

2L/RO

Haltungsbericht

Haltung M10156 oberer Schacht M10156 Insp.-Nr. 2
 Insp.-Richtung gegen Fließrichtung unterer Schacht M11064 Insp.-Datum 16.04.2019

Foto	Video	Entf./m	G	Zustand	V	Beschreibung
	00:01:40	19,70		BAF B A	A	Pos: 1; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanische Beschädigung; Kl: 2
014	00:01:50	25,70		BAF B A	A	Pos: 9; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanische Beschädigung; Kl: 2
015	00:02:00	25,70		BAB B C	A	Pos: 9- 3; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
016	00:02:10	29,70		BAB B C		(3)Anfang > Pos: 6- 11; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
	00:02:20	30,00		BCA E A		Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
017	00:02:30	30,00		BAH E		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, verstopft; Kl: 3 -> prüfen!
	00:02:40	30,30		BAB B C		(3)Ende > Pos: 6- 11; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
018	00:02:50	35,50		BBA B		Pos: 9; Einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 5%; Kl: 2
	00:03:00	35,70		BCA E A		Pos: 10; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
019	00:03:10	35,70		BAG		Pos: 10; Einragender Anschluss, einragende Länge = 10%; Kl: 2
020	00:03:20	36,40		BAB B C		(4)Anfang > Pos: 12- 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
	00:03:30	37,90		BAB B C		(4)Ende > Pos: 12- 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl: 3
021	00:03:40	37,90		BAB B A		(5)Anfang > Pos: 1; Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm; Kl: 3
	00:03:50	39,40		BAB B A		(5)Ende > Pos: 11; Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm; Kl: 3
022	00:04:00	45,50		BAB A A		(6)Anfang > Pos: 11; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0.50mm; Kl: 3
	00:04:10	47,00		BAB A A		(6)Ende > Pos: 11; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0.50mm; Kl: 3
	00:00:10	49,20		BCE XP		Endknoten, Rohrende

2L/RÖ

2L/F

2L/Ö

Haltungsgrafik

Haltung	M10156	oberer Schacht	M10156	Insp.-Nr.	2
Insp.-Richtung	gegen Fließrichtung	unterer Schacht	M11064	Insp.-Datum	16.04.2019

Videomedium	0001	Strang	
Profilart	Kreisprofil	Ort, Strasse	Lomersheim, Leipziger Straße
Höhe (DN)	250 mm	Untersucher	Herr Weiß
Breite		Kanalart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser
Halt.-Länge	51,23 m	Material	Steinzeug
Insp.-Länge	49,20 m	Bez.pkt. horiz.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten
		Bemerkung	

Maßstab 1/ 388 Darstellung in Untersuchungsrichtung

Grafikseite 1

Foto	Video	Entf./m	Zustand	Beschreibung
M11064				
	00:00:00	0.00 (51.23)	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang
009	00:00:20	0.10 (51.13)	BABBB	Pos: 12 - 12; Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm; Kl.: 3
	00:00:30	0.80 (50.43)	BCACA	Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
010	00:00:40		BAHC	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang; Kl.: 3
011	00:00:50	0.90 (50.33)	BABBC (A)	(1): Anfang: Pos: 12 - 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
	00:01:00	1.50 (49.73)	BABBC (B)	(1): Ende: Pos: 12 - 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
012	00:01:10	10.60 (40.63)	BABBC (A)	(2): Anfang: Pos: 12 - 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
	00:01:20	12.10 (39.13)	BABBC (B)	(2): Ende: Pos: 12 - 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
013	00:01:30	19.70 (31.53)	BABAA	Pos: 1; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0.5mm; Kl.: 3
	00:01:40		BAFBA	Pos: 1; Oberflächenschaden , Abplatzung, mechanische Beschädigung; Kl.: 2
014	00:01:50	25.70 (25.53)	BAFBA	Pos: 9; Oberflächenschaden , Abplatzung, mechanische Beschädigung; Kl.: 2
015	00:02:00		BABBC	Pos: 9 - 3; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
016	00:02:10	29.70 (21.53)	BABBC (A)	(3): Anfang: Pos: 6 - 11; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
	00:02:20	30.00 (21.23)	BCAEA	Pos: 9; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
017	00:02:30		BAHE	Pos: 9; Schadhafter Anschluss, verstopft; Kl.: 3
	00:02:40	30.30 (20.93)	BABBC (B)	(3): Ende: Pos: 6 - 11; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
018	00:02:50	35.50 (15.73)	BBAB	Pos: 9; Einzelne feine Wurzeln , Querschnittsreduzierung = 5%; Kl.: 2
	00:03:00	35.70 (15.53)	BCAEA	Pos: 10; Einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
019	00:03:10		BAG	Pos: 10; Einragender Anschluss , einragende Länge = 10%; Kl.: 2
020	00:03:20	36.40 (14.83)	BABBC (A)	(4): Anfang: Pos: 12 - 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
	00:03:30	37.90 (13.33)	BABBC (B)	(4): Ende: Pos: 12 - 12; Riss, komplex, Breite = 1mm; Kl.: 3
M10156				

Haltungsgrafik

Haltung	M10156	oberer Schacht	M10156	Insp.-Nr.	2
Insp.-Richtung	gegen Fließrichtung	unterer Schacht	M11064	Insp.-Datum	16.04.2019

Maßstab 1/	388	Darstellung in Untersuchungsrichtung	Grafikseite	2
-------------------	-----	---	--------------------	---

Foto	Video	Entf./m	Zustand	Beschreibung
021	00:03:40		BABBA (A) (5): Anfang: Pos: 1; Riss, in Längsrichtung,	Breite = 1mm; Kl.: 3
	00:03:50		39.40 (11.83) BABBA (B) (5): Ende: Pos: 11; Riss, in Längsrichtung,	Breite = 1mm; Kl.: 3
022	00:04:00		45.50 (5.73) BABAA (A) (6): Anfang: Pos: 11; Oberflächenriss (Haarriss),	in Längsrichtung, Breite = 0.5mm; Kl.: 3
	00:04:10		47.00 (4.23) BABAA (B) (6): Ende: Pos: 11; Oberflächenriss (Haarriss),	in Längsrichtung, Breite = 0.5mm; Kl.: 3
	00:00:10	49.20 (2.03) BCEXP	Endknoten, Rohrende	

Haltungsbildbericht

Haltung	M10156	oberer Schacht	M10156	Insp.-Nr.	2
Insp.-Richtung	gegen Fließrichtung	unterer Schacht	M11064	Insp.-Datum	16.04.2019
Dimension	250	Kanalart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser		
Ort/ Strasse	Lomersheim / Leipziger Straße				

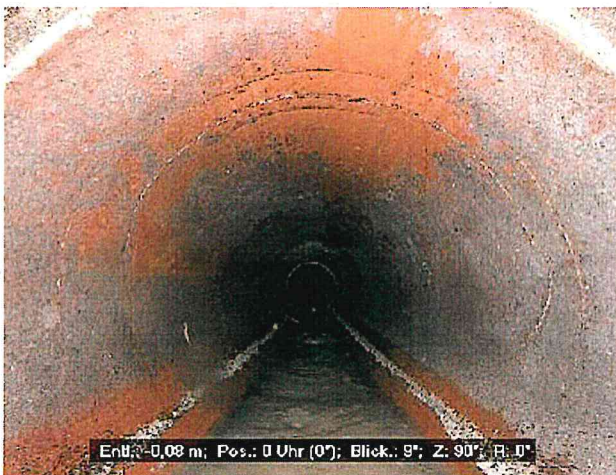


Foto 009 Videoband: 0001
 Zustand BAB B B 0.10 m 12 - 12 Uhr; Kl: 3
 Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm



Foto 010 Videoband: 0001
 Zustand BAH C 0.80 m 12 Uhr; Kl: 3
 Schadhafter Anschluss, Spalt am Anschlussumfang



Foto 011 Videoband: 0001
 Zustand BAB B C Anfang 0.90 m 12 - 12 Uhr; Kl: 3
 Riss, komplex, Breite = 1mm



Foto 012 Videoband: 0001
 Zustand BAB B C Anfang 10.60 m 12 - 12 Uhr; Kl: 3
 Riss, komplex, Breite = 1mm

Haltungsbildbericht

Haltung	M10156	oberer Schacht	M10156	Insp.-Nr.	2
Insp.-Richtung	gegen Fließrichtung	unterer Schacht	M11064	Insp.-Datum	16.04.2019
Dimension	250	Kanalart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser		
Ort/ Strasse	Lomersheim / Leipziger Straße				

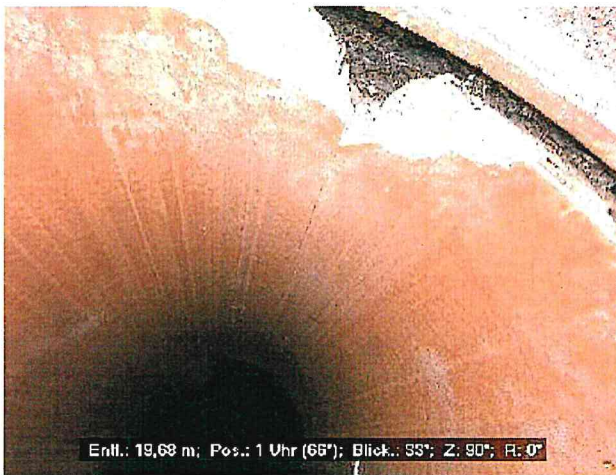


Foto 013 Videoband: 0001
 Zustand BAB A A 19.70 m 1 Uhr; Kl: 3
 Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0.50mm

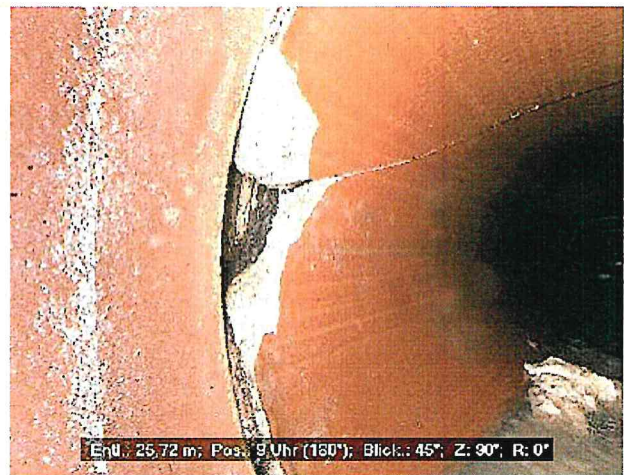


Foto 014 Videoband: 0001
 Zustand BAF B A 25.70 m 9 Uhr; Kl: 2
 Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanische Beschädigung



Foto 015 Videoband: 0001
 Zustand BAB B C 25.70 m 9 - 3 Uhr; Kl: 3
 Riss, komplex, Breite = 1mm

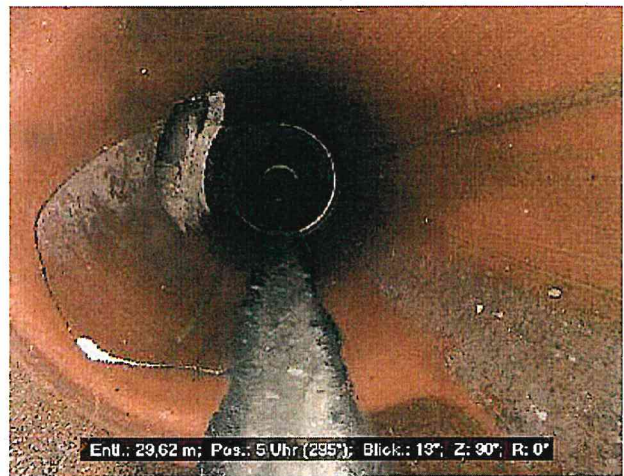


Foto 016 Videoband: 0001
 Zustand BAB B C Anfang 29.70 m 6 - 11 Uhr; Kl: 3
 Riss, komplex, Breite = 1mm

Q.

(2)

Haltungsbildbericht

Haltung	M10156	oberer Schacht	M10156	Insp.-Nr.	2
Insp.-Richtung	gegen Fließrichtung	unterer Schacht	M11064	Insp.-Datum	16.04.2019
Dimension	250	Kanalart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser		
Ort/ Strasse	Lomersheim / Leipziger Straße				

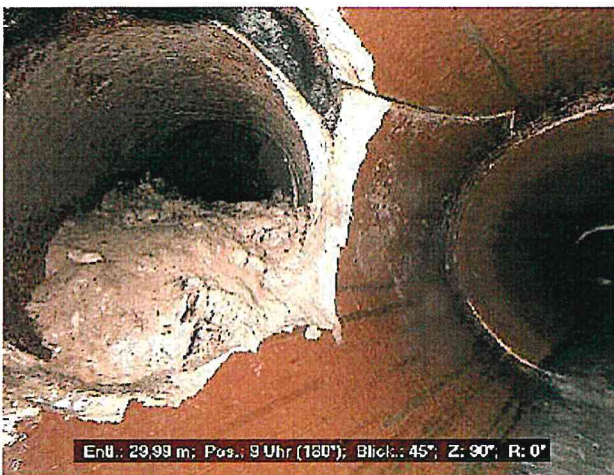


Foto 017 Videoband: 0001
 Zustand BAH E 30.00 m 9 Uhr; Kl: 3
 Schadhafter Anschluss, verstopft



Foto 018 Videoband: 0001
 Zustand BBA B 35.50 m 9 Uhr; Kl: 2
 Einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 5%

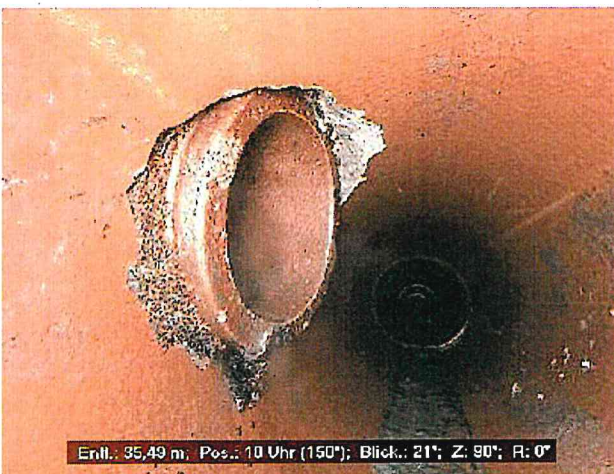


Foto 019 Videoband: 0001
 Zustand BAG 35.70 m 10 Uhr; Kl: 2
 Einragender Anschluss, einragende Länge = 10%

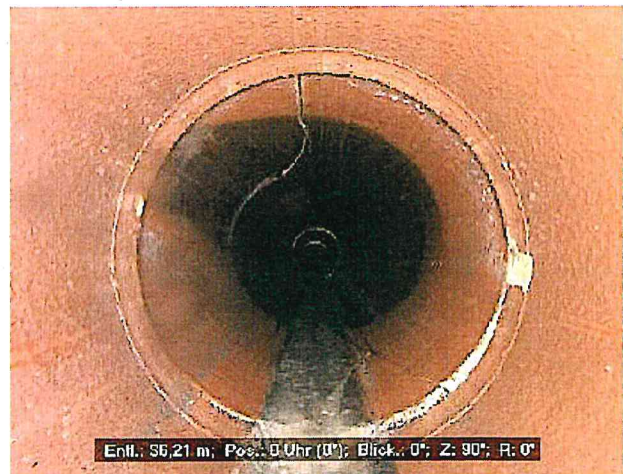


Foto 020 Videoband: 0001
 Zustand BAB B C Anfang 36.40 m 12 - 12 Uhr; Kl: 3
 Riss, komplex, Breite = 1mm

Haltungsbildbericht

Haltung	M10156	oberer Schacht	M10156	Insp.-Nr.	2
Insp.-Richtung	gegen Fließrichtung	unterer Schacht	M11064	Insp.-Datum	16.04.2019
Dimension	250	Kanalart	Freispiegelabfluss im geschl. Profil, Mischwasser		
Ort/ Strasse	Lomersheim / Leipziger Straße				



Foto 021 Videoband: 0001
Zustand BAB B A Anfang 37.90 m 1 Uhr; Kl: 3
Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm

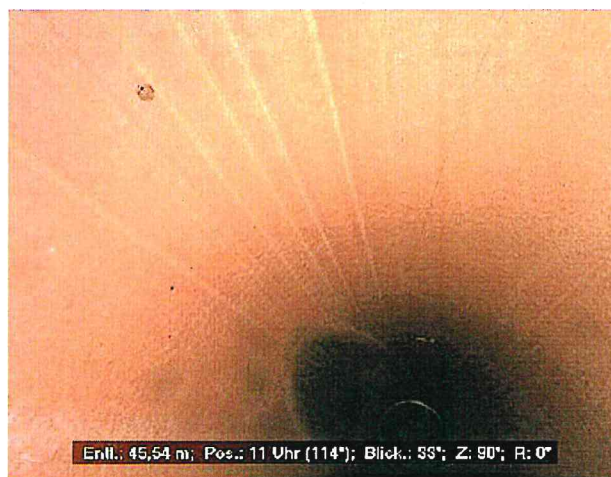


Foto 022 Videoband: 0001
Zustand BAB A A Anfang 45.50 m 11 Uhr; Kl: 3
Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 0.50mm

4

5