



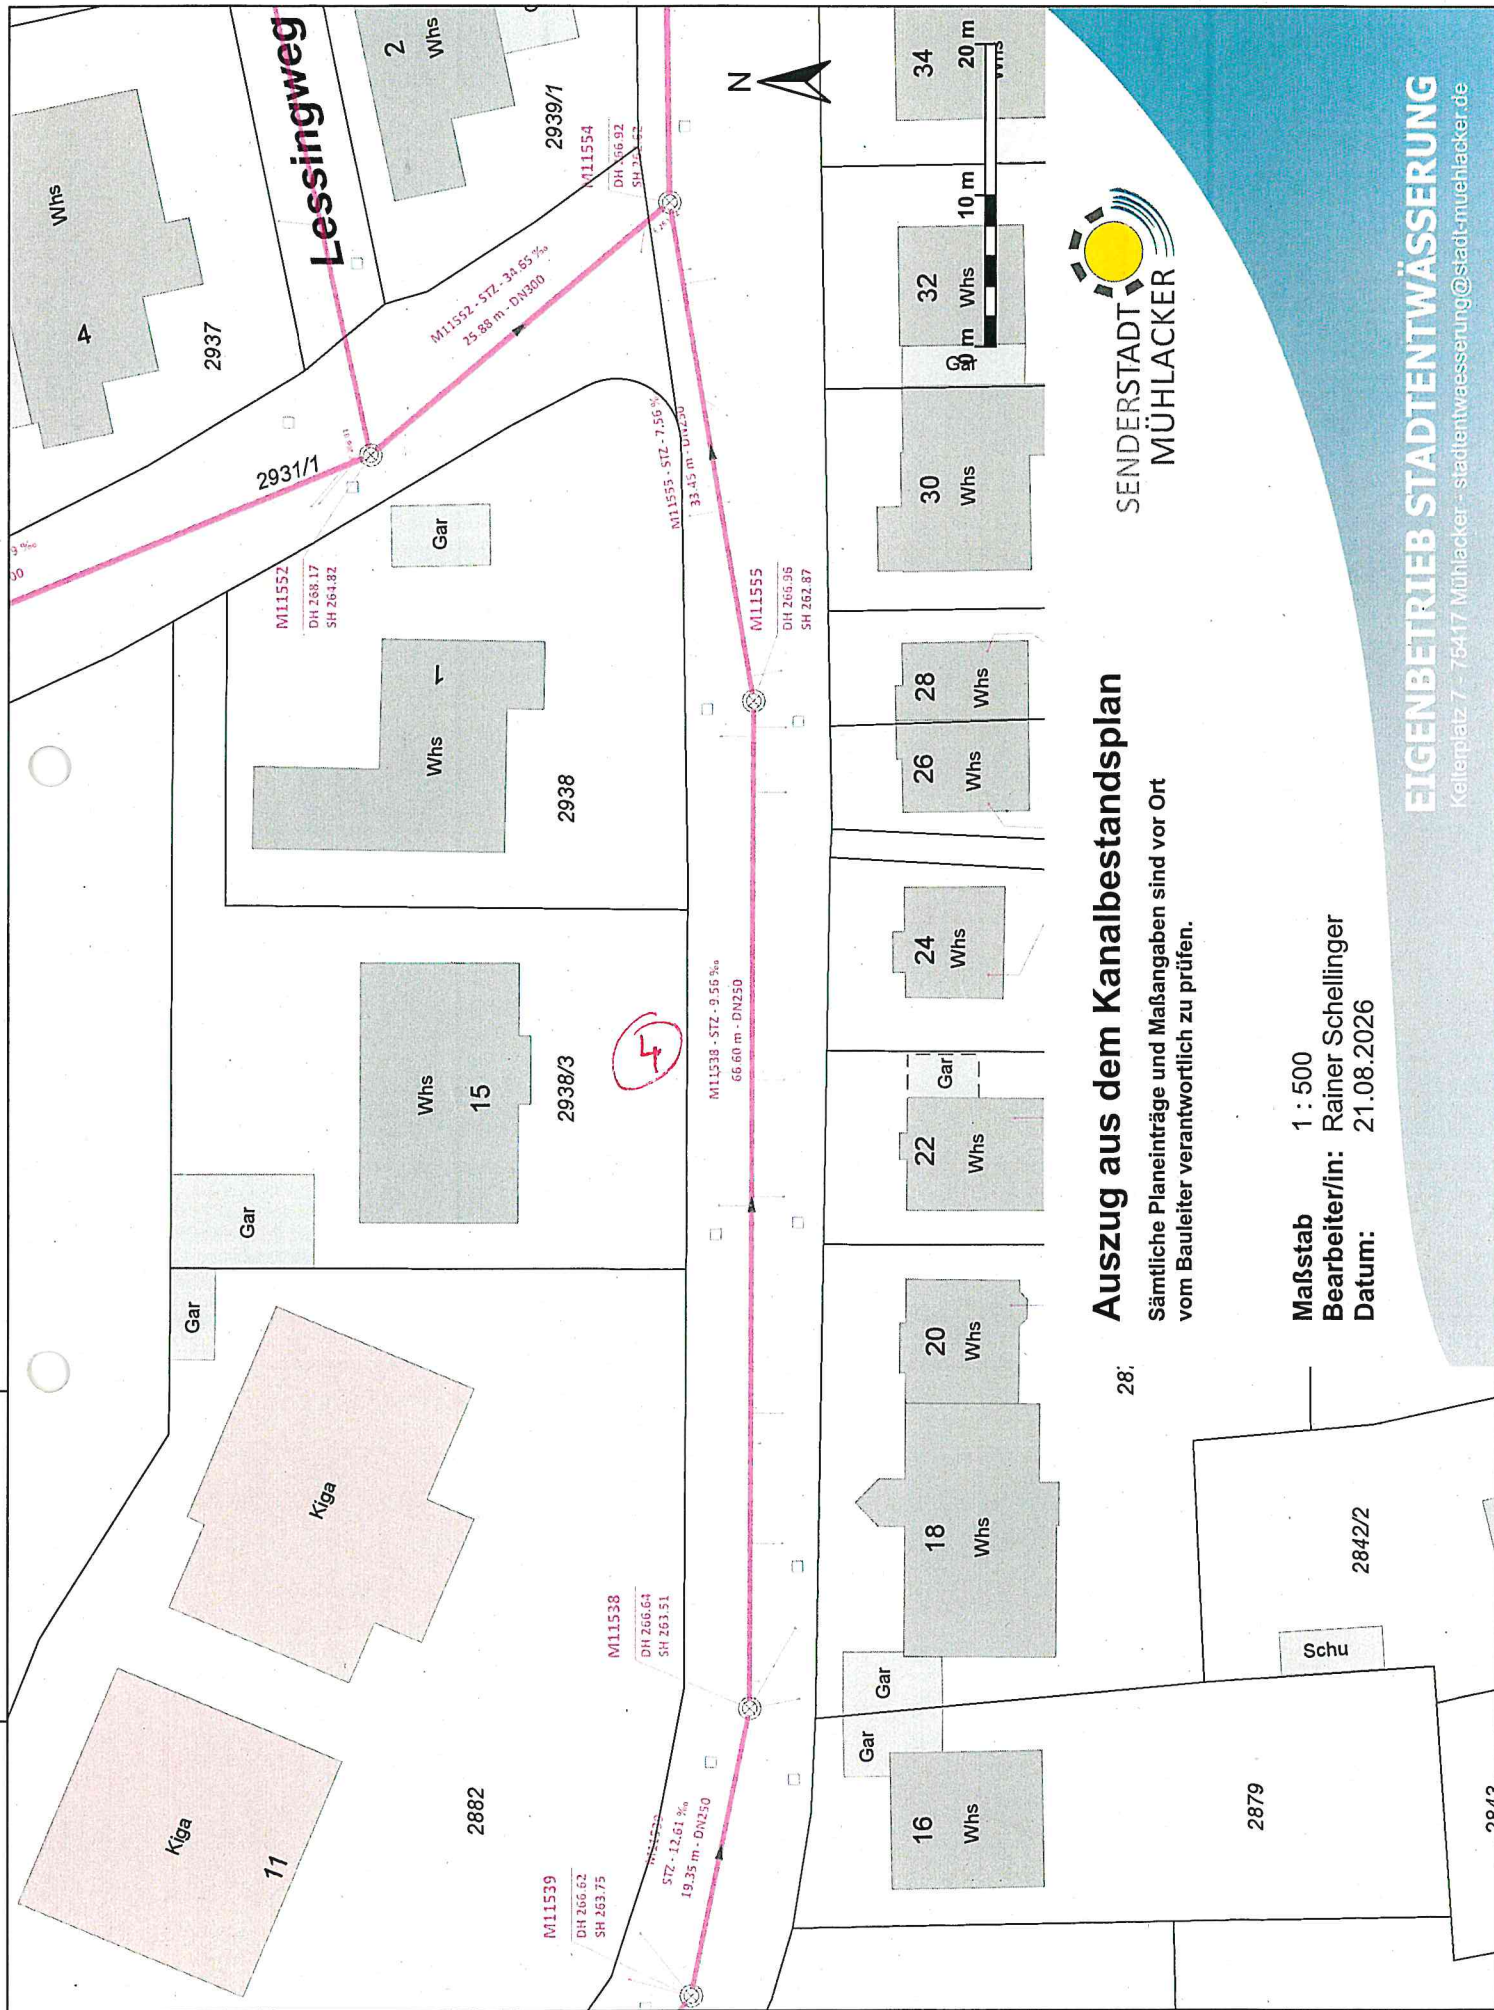


M11538, Hauptmannstraße (Sanierungshaltung Nr. 4)

M11538

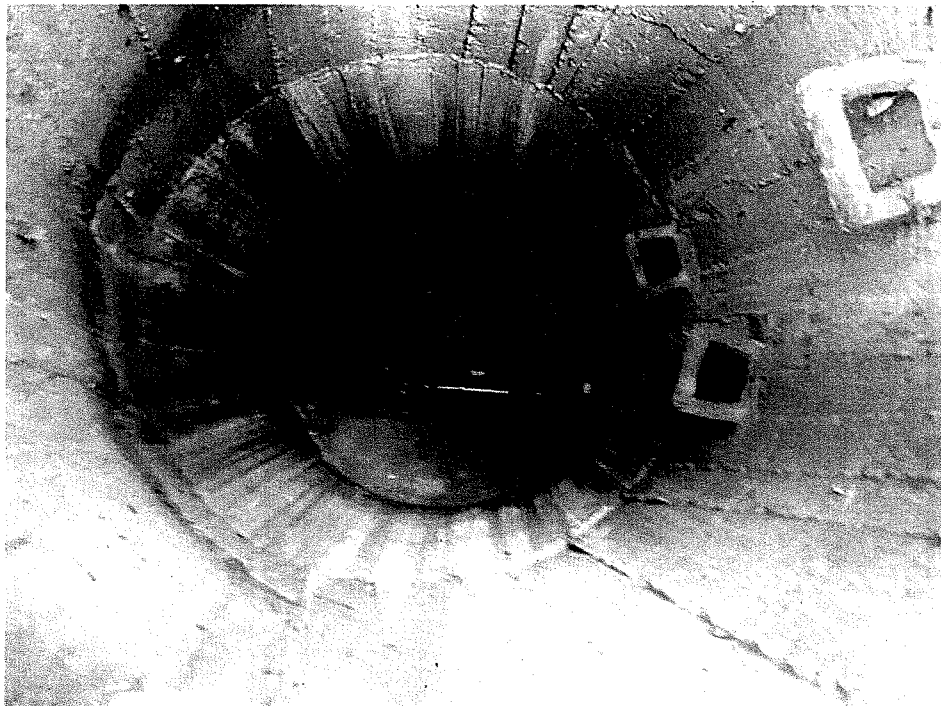

M11555

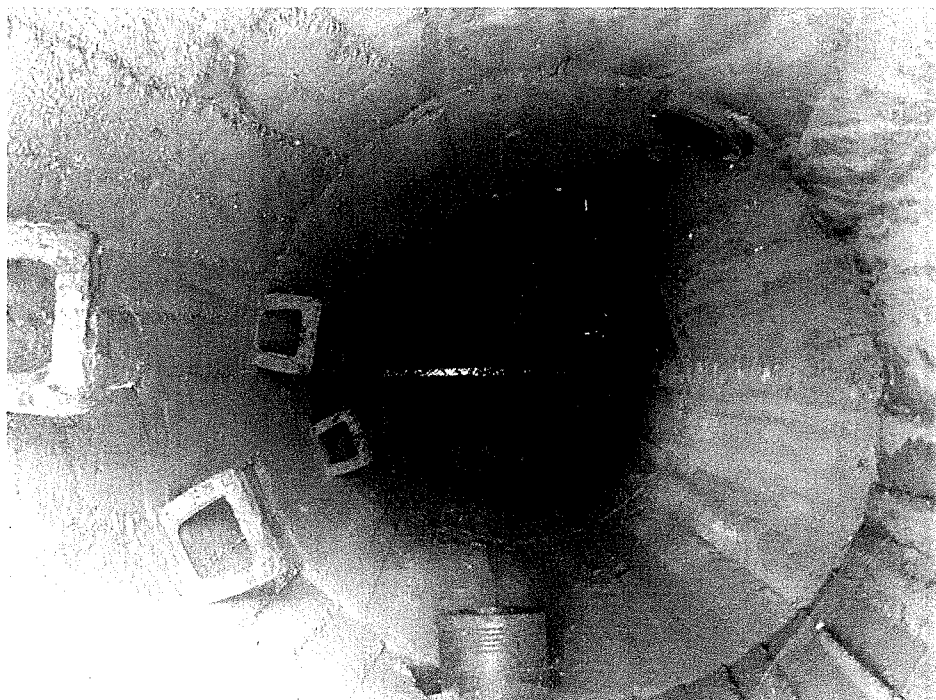

Haltungsgrafik

Haltung	M11538	Insp.datum	28.04.2021
Oberer Schacht	M11538	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M11555		

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	66,50 m	Insp.-Länge	65,50 m
Ortsteil	Mühlacker	Insp.-Richtung	In Fließrichtung
Straße	Hauptmannstraße	Firma / Operator	R.Ostermann/C.Herrmann
Material	Steinzeug	Datenträger	2021-013-H
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	250 / 250		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung

Haltungsgrafik

Haltung	M11538	Insp.datum	28.04.2021
Oberer Schacht	M11538	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M11555		

 M11555	41,00	BCA.E.A	00:02:40	Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug	2L10
	41,50	BCA.E.A	00:02:50	Pos: 11; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug	2L10 (+früher war ab)
	60,00	BCA.A.A	00:03:00	Pos: 2; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug	2L10
	63,10	BDD.C 020	00:03:10	Anfang (4): Pos: 6; Wasserspiegel, trüb, Höhe = 4%	2L10
	63,70	BCA.A.A	00:03:20	Pos: 11; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug	2L10
	64,30	BCA.A.A	00:03:30	Pos: 2; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug	2L10
	64,70	BDD.C	00:03:40	Ende(4): Pos: 6; Wasserspiegel, trüb, Höhe = 4%	
		BAB.B.C	00:03:50	Pos: 6 - 9; Riss, komplex, Breite = 1mm, an Verbindung	
	65,50	BCE.XP	00:04:00	Endknoten	