

M12335, Im Langen Rain (Sanierungshaltung Nr. 7)

M12335



M12334



Haltungsgrafik

Haltung **M12335**
 Oberer Schacht M12335
 Unterer Schacht M12334

Insp.datum 21.08.2024
Kanalart Mischwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Stammdaten


Haltungslänge 44,30 m
Ortsteil Mühlacker
Straße Im langen Rain
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 43,10 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspekteur Herr Weiß
Datenträger
Kommentar

4x2L/0

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

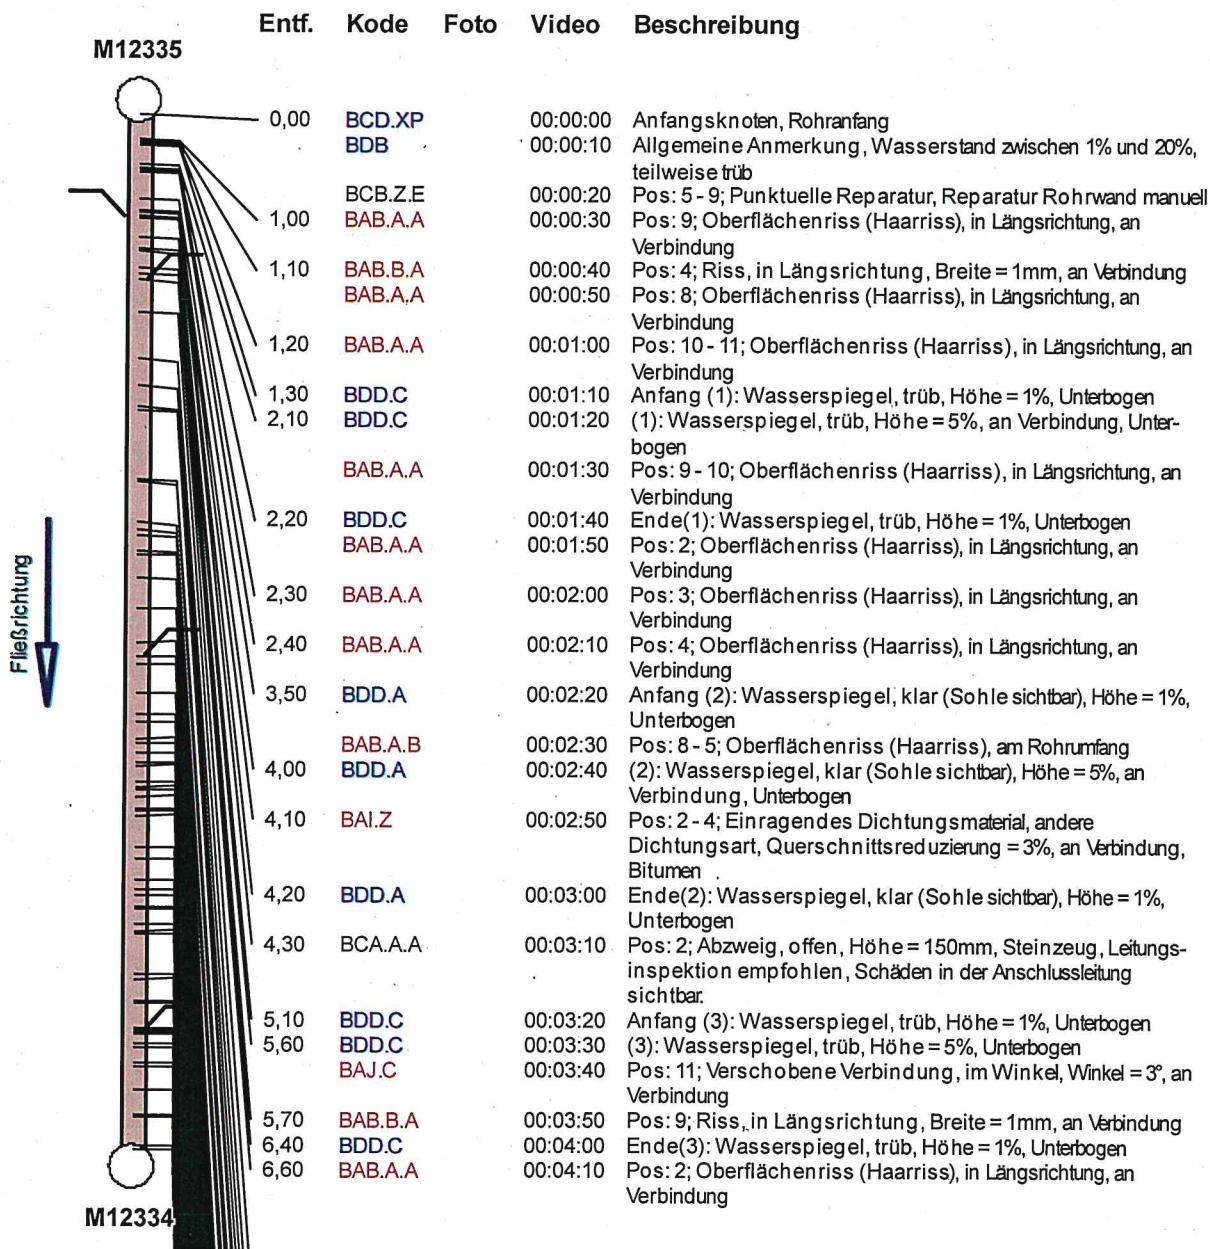

Haltungsgrafik

Haltung	M12335	Insp.datum	21.08.2024
Oberer Schacht	M12335	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M12334		

6,90	BCA.A.A	00:04:20	Pos: 10; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Steinzeug, Leitungsspektion empfohlen, Schäden in der Anschlussleitung sichtbar	001	2L10
8,20	BAB.A.A	00:04:30	Pos: 11 - 12; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung		
10,20	BDD.C	00:04:40	Anfang (4): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen		
11,30	BAC.A	00:04:50	Pos: 5 - 7; Bruch, Länge = 56mm, an Verbindung		
11,30	BDD.C	00:05:00	(4): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 10%, an Verbindung, Unterbogen	002	2L10
12,20	BDD.C	00:05:10	Ende(4): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 3%, Unterbogen		
12,30	BAB.A.A	00:05:20	Pos: 9; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung		
15,20	BAB.A.A	00:05:30	Pos: 4 - 5; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung		
15,30	BAJ.C	00:05:40	Pos: 8; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung	003	
17,00	BDD.A	00:05:50	Anfang (5): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen		
17,30	BDD.A	00:06:00	(5): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 5%, an Verbindung, Unterbogen		
	BAI.Z	00:06:10	Pos: 9 - 10; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen		
17,50	BDD.A	00:06:20	Ende(5): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen	004	
18,20	BDD.C	00:06:30	Anfang (6): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen		
18,30	BAB.A.A	00:06:40	Pos: 4; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung		
19,30	BDD.C	00:06:50	(6): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 5%, Unterbogen		
20,60	BDD.C	00:07:00	Ende(6): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 3%, Unterbogen	005	
22,00	BDD.C	00:07:10	Anfang (7): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 3%, Unterbogen		
22,60	BCA.A.A	00:07:20	Pos: 10; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Steinzeug, Leitungsspektion empfohlen, Schäden in der Anschlussleitung sichtbar		
22,90	BDD.C	00:07:30	(7): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 5%, Unterbogen		
24,10	BDD.C	00:07:40	Ende(7): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 3%, Unterbogen	006	
25,00	BAB.A.A	00:07:50	Pos: 5; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung		
25,30	BDD.A	00:08:00	Anfang (8): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen		
26,00	BDD.A	00:08:10	(8): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 5%, Unterbogen		
	BAC.A	00:08:20	Anfang (9): Pos: 12 - 12; Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung	007	
26,20	BDD.A	00:08:30	Ende(8): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 3%, Unterbogen		
26,60	BDD.A	00:08:40	Anfang (10): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 3%, Unterbogen		
27,00	BDD.A	00:08:50	(10): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 5%, an Verbindung, Unterbogen		
	BAB.A.A	00:09:00	Pos: 3; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung	008	
	BAC.A	00:09:10	Ende(9): Pos: 12 - 12; Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung		
27,10	BDD.A	00:09:20	Ende(10): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen		
27,80	BAB.A.A	00:09:30	Pos: 10 - 11; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung		
28,00	BAB.B.C	00:09:40	Pos: 11 - 6; Riss, komplex, Breite = 1mm, an Verbindung	009	
28,10	BDD.A	00:09:50	Anfang (11): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen		
28,40	BAB.A.B	00:10:00	Anfang (12): Pos: 2 - 11; Oberflächenriss (Haarriss), am Rohrumfang		
28,90	BAB.A.B	00:10:10	Ende(12): Pos: 2 - 11; Oberflächenriss (Haarriss), am Rohrumfang		

Haltungsgrafik

Haltung	M12335	Insp.datum	21.08.2024
Oberer Schacht	M12335	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	M12334		

29,00	BDD.A	00:10:20	(11): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 5%, an Verbindung, Unterbogen
29,20	BDD.A	00:10:30	Ende(11): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen
30,50	BDD.C	00:10:40	Anfang (13): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
31,00	BDD.C	00:10:50	(13): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 5%, Unterbogen
	BAB.A.A	00:11:00	Pos: 8; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung
31,90	BDD.C	00:11:10	Ende(13): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
32,30	BAB.A.B	00:11:20	Pos: 12 - 5; Oberflächenriss (Haarriss), am Rohrfumfang
32,50	BDD.C	00:11:30	Anfang (14): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
33,00	BDD.C	00:11:40	(14): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 5%, Unterbogen
33,10	BDD.C	00:11:50	Ende(14): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
33,70	BDD.C	00:12:00	Anfang (15): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
34,00	BDD.C	00:12:10	(15): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 5%, Unterbogen
34,10	BDD.C	00:12:20	Ende(15): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
35,80	BDD.C	00:12:30	Anfang (16): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
36,00	BAJ.C	00:12:40	Pos: 12; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 4°, an Verbindung
36,90	BAB.B.D	00:12:50	Pos: 11; Riss, gewunden oder spiralförmig, Breite = 1mm, an Verbindung
37,00	BDD.C	00:13:00	(16): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 10%, Unterbogen
38,00	BAF.B.E	00:13:10	Pos: 5 - 7; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAI.Z	00:13:20	Pos: 8; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen
38,10	BDD.C	00:13:30	Ende(16): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
38,20	BDD.C	00:13:40	Anfang (17): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
38,30	BCA.A.A	00:13:50	Pos: 10; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Steinzeug
38,70	BAI.Z	00:14:00	Pos: 3 - 5; Einragendes Dichtungsmaterial, andere Dichtungsart, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung, Bitumen
	BAB.A.A	00:14:10	Pos: 4 - 5; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung
38,80	BDD.C	00:14:20	(17): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 5%, Unterbogen
39,50	BAB.A.A	00:14:30	Pos: 4 - 5; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung
39,60	BDD.C	00:14:40	Ende(17): Wasserspiegel, trüb, Höhe = 1%, Unterbogen
	BDD.A	00:14:50	Anfang (18): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 1%, Unterbogen
	BAB.A.D	00:15:00	Pos: 2 - 3; Oberflächenriss (Haarriss), gewunden oder spiralförmig, an Verbindung
	BAC.A	00:15:10	Pos: 5 - 8; Bruch, Länge = 120mm, an Verbindung
	BAB.A.A	00:15:20	Pos: 12; Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, an Verbindung
40,60	BAB.B.D	00:15:30	Pos: 7 - 8; Riss, gewunden oder spiralförmig, Breite = 1mm, an Verbindung
41,60	BDD.A	00:15:40	(18): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 20%, Unterbogen
41,70	BAJ.C	00:15:50	Pos: 10; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 3°, an Verbindung
42,90	BAB.A.D	00:16:00	Pos: 7 - 8; Oberflächenriss (Haarriss), gewunden oder spiralförmig
	BAB.A.C	00:16:10	Pos: 10 - 12; Oberflächenriss (Haarriss), komplex
43,10	BDD.A	00:16:20	Ende(18): Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Höhe = 3%, Unterbogen
	BDB	00:16:30	Allgemeine Anmerkung, Fehlen von Teilen im Schacht
	BCE.XP	00:16:40	Endknoten, Rohrende

2L10

